

アスベストの含有量が1%を超える材料を使用している施設

◎これまでに除去をした施設

No.	施設名	アスベスト含有量(%)	飛散調査(本/L)	使用状況と対応策
1	洲鼻ポンプ場 (電気室)	6.1	0.3未満	綿状の吹きつけ材が使用されています。飛散調査の結果では問題はありませんが、破損等の際に飛散する可能性がありますので平成18年度中に除去しました。
2	辻堂浄化センター (熱処理棟)	22.4	0.3未満	綿状の吹きつけ材が使用されています。洲鼻ポンプ場と同様に平成18年度中に除去しました。
3	善行中学校	2.8	0.3未満	階段の裏側部分に砂粒状の吹きつけ材が使用されています。飛散調査の結果では問題ありませんが、破損等の際に飛散の可能性がありますので、応急処置として囲い込みを行い、平成18年の夏休みに除去しました。
4	浜見保育園	7.0	0.33	2階保育室の屋根スラブの一部に綿状の吹きつけ材が使用されております。天井を張り囲い込みがしてありましたが、平成19年8月に除去しました。

◎飛散調査を継続して行い改修工事等の際に除去する施設

No.	施設名	アスベスト含有量(%)	飛散調査(本/L)	使用状況と対応策
1	地方卸売市場 (旧：中央卸売市場)	3.8	—	2階事務室外側の軒樋とそれを覆うカラー鉄板の間に石綿フェルトが使用されていますが、樋と鉄板で囲い込まれていますので、改修工事等の際に除去します。 (屋外のため飛散調査は実施しておりません。)
2	洲鼻ポンプ場 (沈砂池室)	2.4	0.3未満	壁と天井にモルタル状の吹きつけ材が使用されています。飛散の可能性は少ないですが、念のため封じ込めを平成18年度中に実施しました。
3	第1収蔵庫	2.2	0.3未満	屋根折板に断熱材として綿状のアスベストが吹き付けられています。天井で囲い込まれているため、改修工事等の際に除去します。なお、天井の一部について補修工事を平成18年度中に実施しました。
4	市民会館	10.1	0.3未満	大ホールステージ上部の分電盤(1,650×1,500)と壁との間に綿状のアスベストが使用されていますが、固化材を用いて封じ込めを行っています。現在実施している改修工事に併せて除去いたします。
5	大清水小学校	21.7	0.3未満	体育館の屋根折板に石綿フェルト(布状)が貼られています。成型品であり飛散のおそれが少ないため平成20年度実施予定の改修工事等の際に除去します。